

旧憩いの家ふたば荘アスベスト含有調査

石綿事前調査報告書

2025年5月



アスベスト調査分析株式会社


旧憩いの家ふたば荘アスベスト含有調査

採取・分析報告書 構成

- 1 試料採取位置図
- 2 試料採取写真帳
- 3 石綿分析結果報告書


1

試料採取位置図

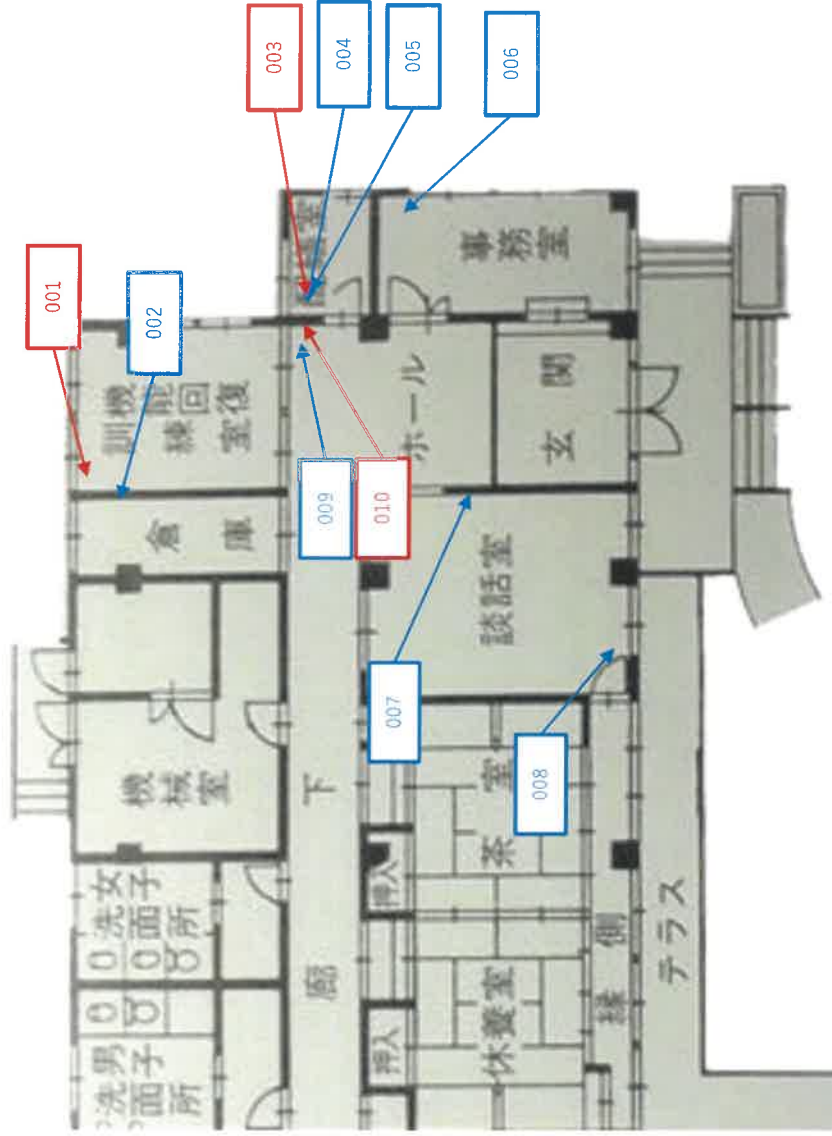

検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位	検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位
001	石膏ボード+クロス	機能回復訓練室 天井	006	ジブトーン	事務室 天井
002	塗材	機能回復訓練室 壁	007	クロス	談話室 壁
003	ケイカル板	配膳室 天井	008	木毛セメント板	天井裏
004	薄塗材	配膳室 壁	009	塗材	廊下 壁
005	Pタイル	配膳室 床	010	石膏ボード+クロス	廊下 天井

図1. ふたば荘 平面図(1)

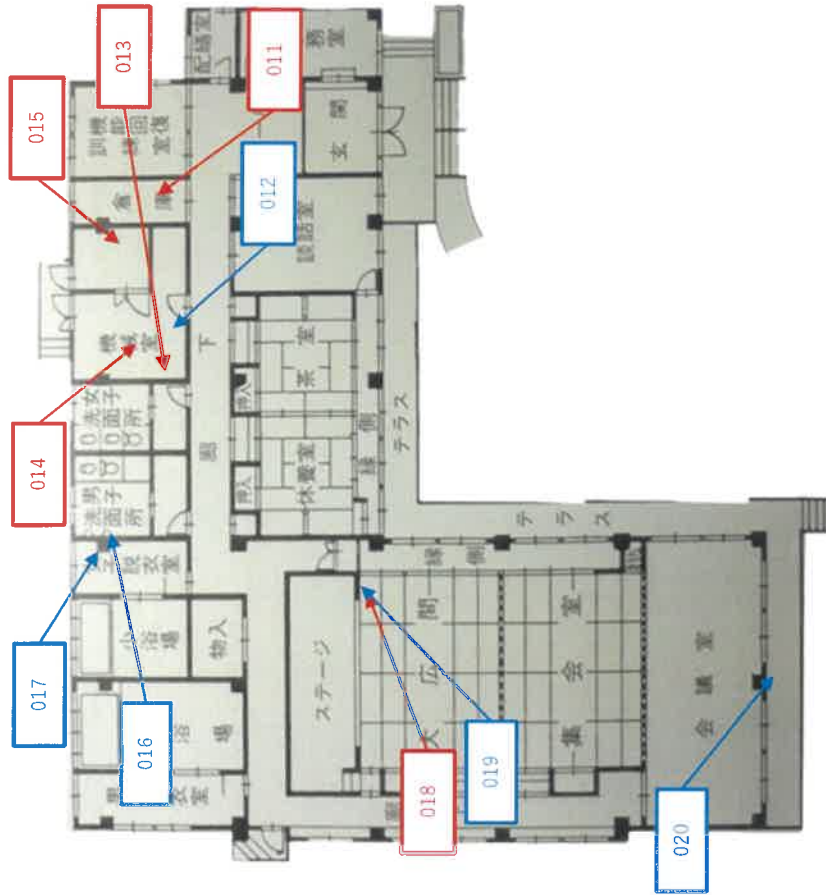

採取箇所
石綿非含有

採取箇所
石綿含有

採取箇所
石綿非含有


採取箇所
石綿含有

採取箇所
石綿非含有

採取箇所
石綿含有

検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位	検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位
011	Pタイル	倉庫 床	016	塗材	小浴場 壁
012	吹付材	空気機械室 壁	017	クッションフロア	小浴場 床
013	パッキン	空調機械室 ダクト	018	石膏ボード+クロス	大広間 天井
014	たわみ継手	空調機械室 ダクト	019	塗材	大広間 壁
015	ハイスタック	ポイラー室 煙突	020	クロス	図書室 壁

図2. ふたば荘 平面図(2)


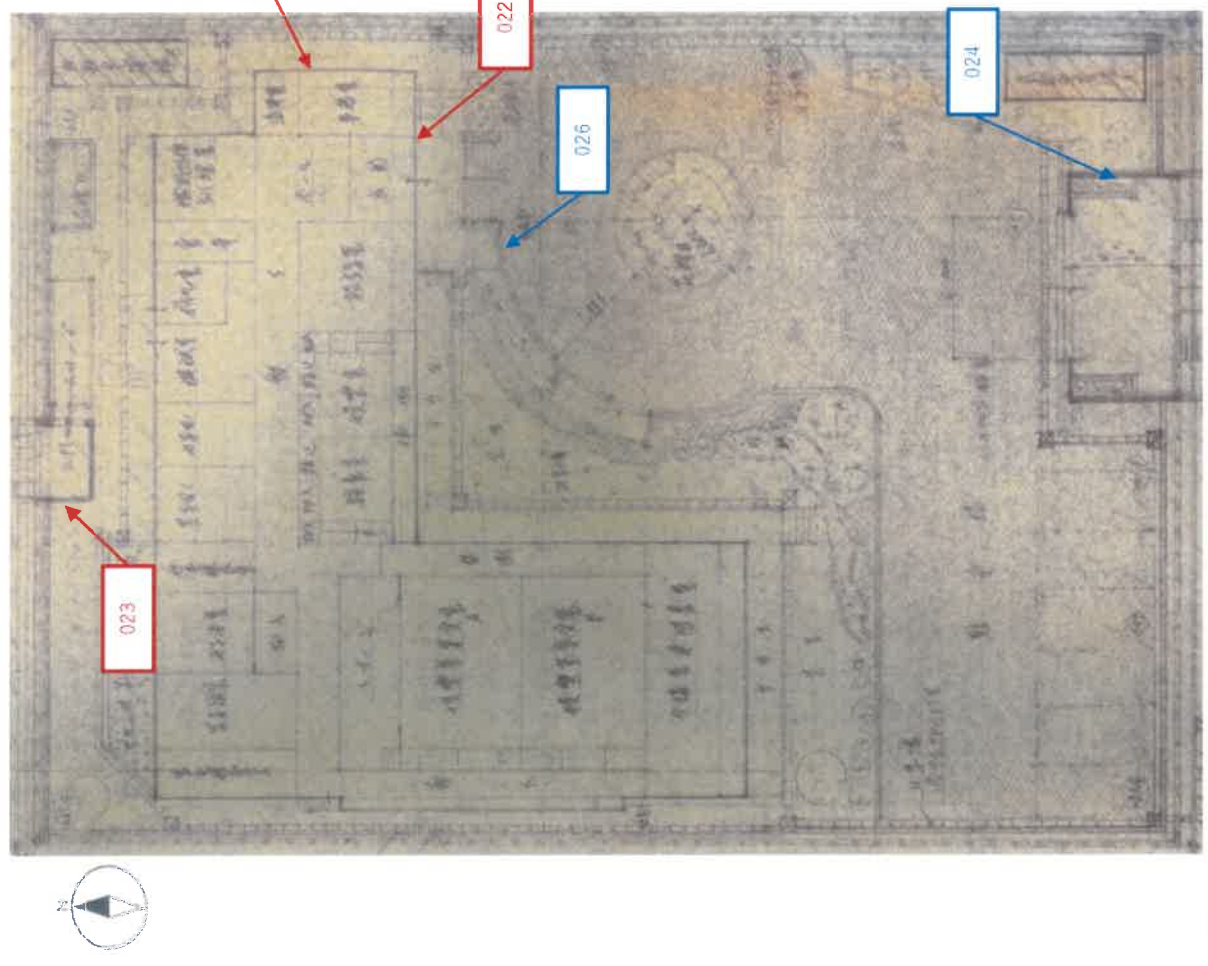


〈凡例〉

採取箇所 石綿非含有	採取箇所 石綿含有
---------------	--------------

検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位
021	吹付タイル	外部 外壁
022	塗材	外部 軒先
023	吹付タイル	外部 擁壁(北)
024	吹付タイル	外部 擁壁(南)
026	吹付タイル	外部 スロープ

図3. ふたば荘 配置図

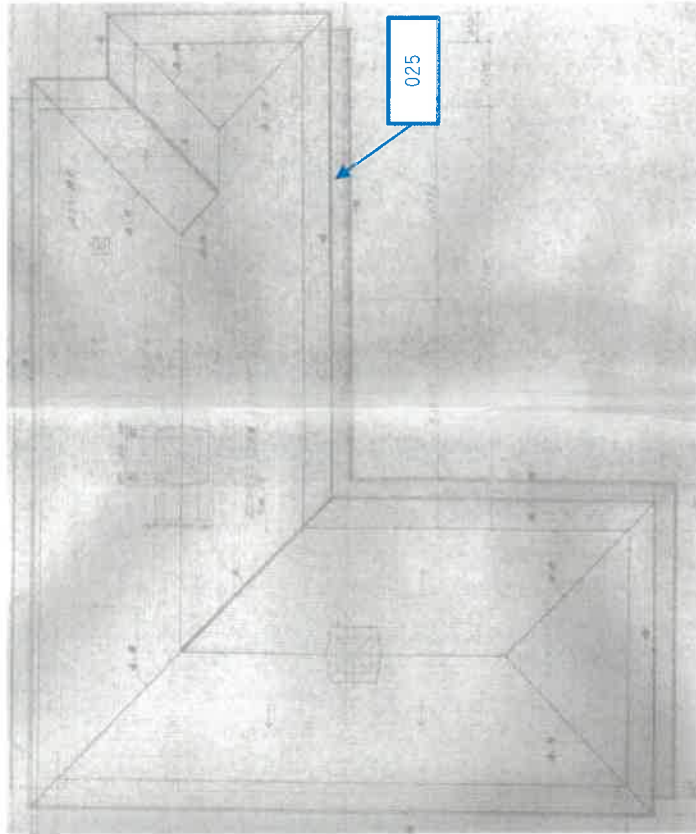

〈凡例〉	
採取箇所 石綿非含有	採取箇所 石綿含有
—	—

検体No.	試料名称（建材名等）	採取場所/採取部位
025	アスファルトシングル	外部 屋根

図4. ふたば荘 屋根平面図

2

試料採取写真帳



工事名	旧製いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	001
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-001
測点：機能回復訓練室 天井 石膏ボード
+クロス
撮影日：2025年5月2日
採取前



工事名	旧製いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	001
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-001
測点：機能回復訓練室 天井 石膏ボード
+クロス
撮影日：2025年5月2日
採取状況



工事名	旧製いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	001
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-001
測点：機能回復訓練室 天井 石膏ボード
+クロス
撮影日：2025年5月2日
補修後または固化剤噴霧後



工種: 試料採取 検体No.252506-002

測点: 機能回復訓練室 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取前



工種: 試料採取 検体No.252506-002

測点: 機能回復訓練室 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取状況



工種: 試料採取 検体No.252506-002

測点: 機能回復訓練室 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	003
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-003

測点：配膳室 天井 ケイカル板

撮影日：2025年5月2日

採取前




工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	003
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-003

測点：配膳室 天井 ケイカル板

撮影日：2025年5月2日

採取状況

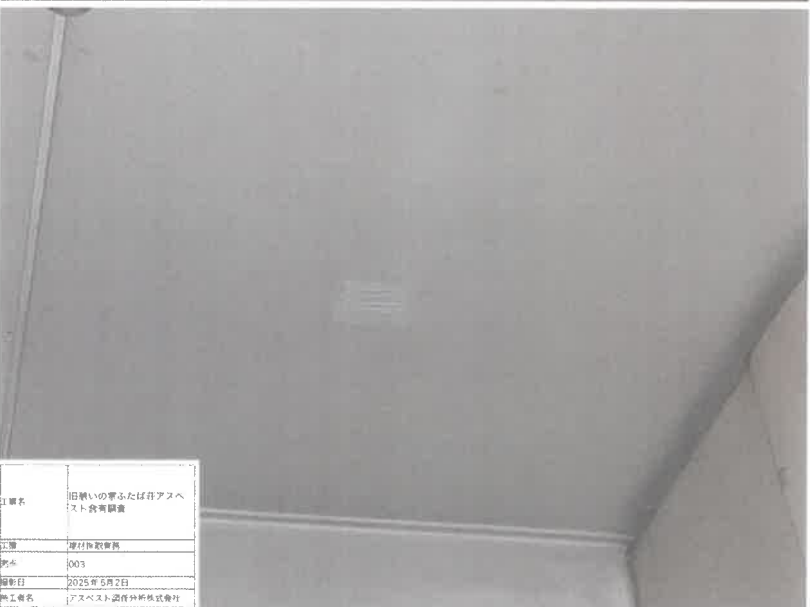

工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	003
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-003

測点：配膳室 天井 ケイカル板

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後




工種：試料採取 検体No.252506-004

測点：配膳室 壁 薄塗材

撮影日：2025年5月2日

採取前

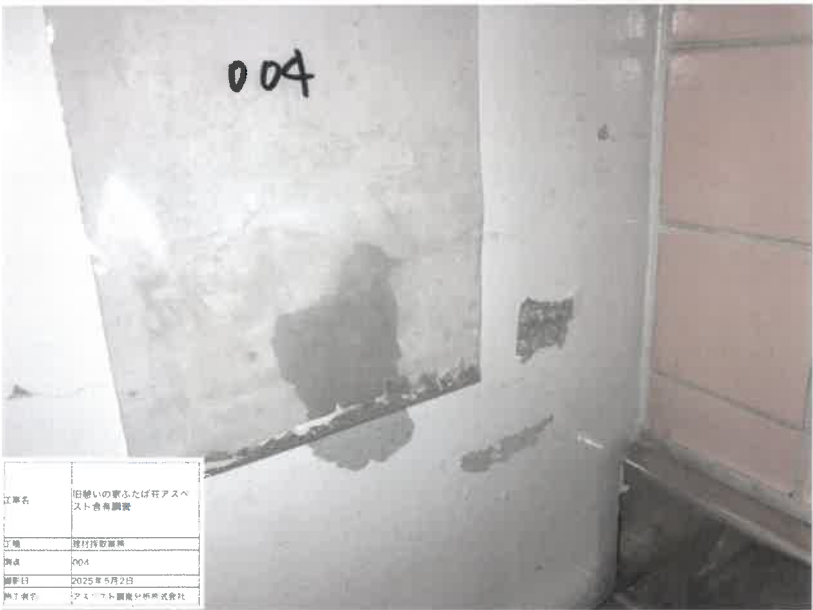

工種：試料採取 検体No.252506-004

測点：配膳室 壁 薄塗材

撮影日：2025年5月2日

採取状況



工種：試料採取 検体No.252506-004

測点：配膳室 壁 薄塗材

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種：試料採取 検体No.252506-005

測点：配膳室 床 Pタイル

撮影日：2025年5月2日

採取前



工種：試料採取 検体No.252506-005

測点：配膳室 床 Pタイル

撮影日：2025年5月2日

採取状況



工種：試料採取 検体No.252506-005

測点：配膳室 床 Pタイル

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	006
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-006

測点：事務室 天井 ジプトーン

撮影日：2025年5月2日

採取前



工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	006
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-006

測点：事務室 天井 ジプトーン

撮影日：2025年5月2日

採取状況




工事名	旧弊いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	006
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-006

測点：事務室 天井 ジプトーン

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後

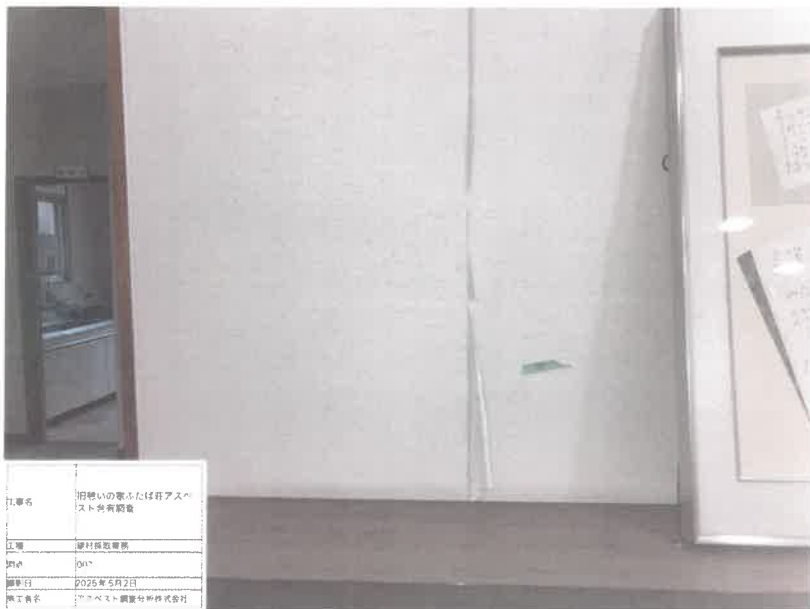


工 種	旧壁の剥離と新壁のクロス貼付
測 点	007
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-007

測点：談話室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

採取前

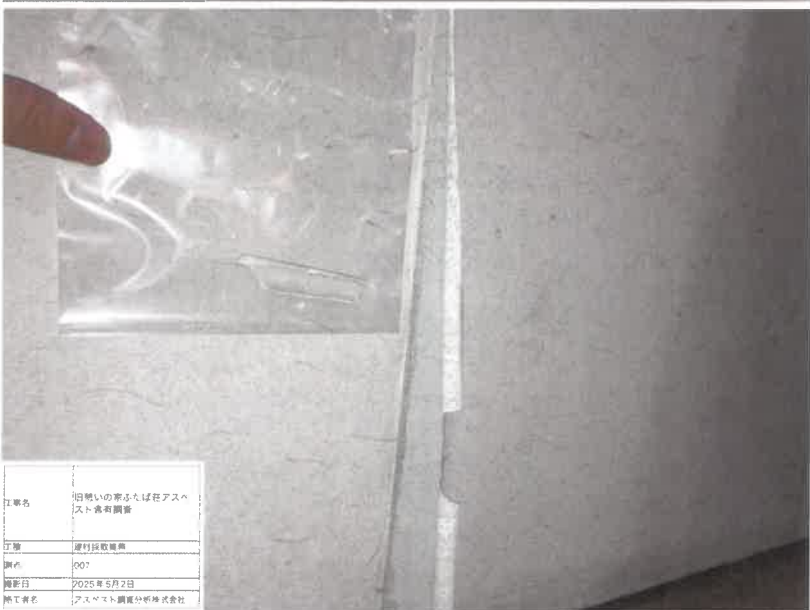


工 種	旧壁の剥離と新壁のクロス貼付
測 点	007
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-007

測点：談話室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

採取状況

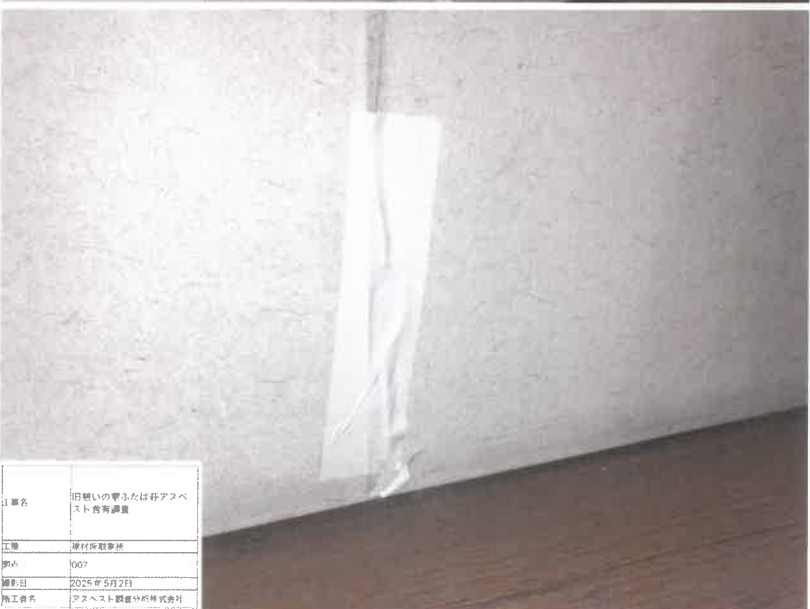

工 種	旧壁の剥離と新壁のクロス貼付
測 点	007
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-007

測点：談話室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト調査
工事	建材採取調査
測点	008
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-008

測点：天井裏 木毛セメント板

撮影日：2025年5月2日

採取前



工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト調査
工事	建材採取調査
測点	008
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-008

測点：天井裏 木毛セメント板

撮影日：2025年5月2日

採取状況



工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト調査
工事	建材採取調査
測点	008
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-008

測点：天井裏 木毛セメント板

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種：試料採取 検体No.252506-009
測点：廊下 壁 塗材
撮影日：2025年5月2日
採取前



工種：試料採取 検体No.252506-009
測点：廊下 壁 塗材
撮影日：2025年5月2日
採取状況



工種：試料採取 検体No.252506-009
測点：廊下 壁 塗材
撮影日：2025年5月2日
補修後または固化剤噴霧後



工事名	旧館いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	010
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-010

測点：廊下 天井 石膏ボード+クロス

撮影日：2025年5月2日

採取前




工事名	旧館いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	010
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-010

測点：廊下 天井 石膏ボード+クロス

撮影日：2025年5月2日

採取状況

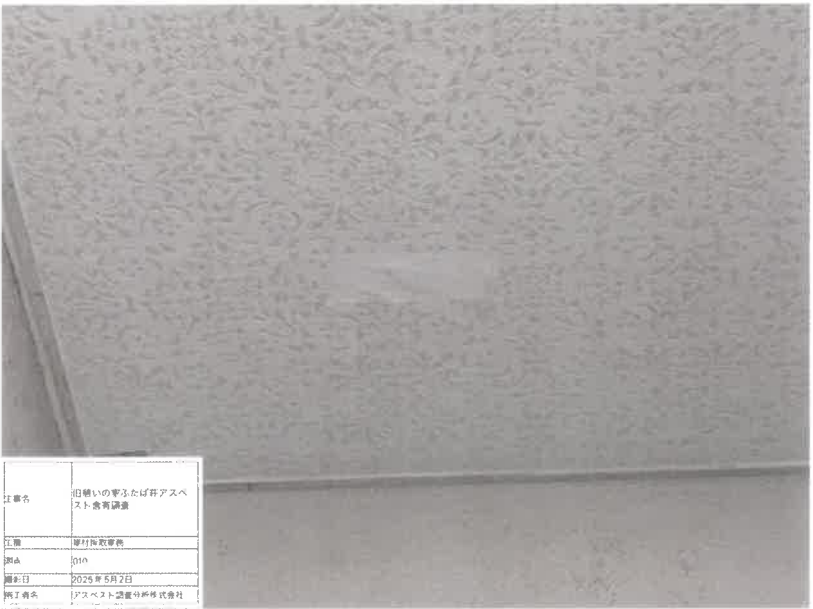

工事名	旧館いの家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	010
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-010

測点：廊下 天井 石膏ボード+クロス

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種: 試料採取 検体No.252506-011

測点: 倉庫 床 Pタイル

撮影日: 2025年5月2日

採取前



工種: 試料採取 検体No.252506-011

測点: 倉庫 床 Pタイル

撮影日: 2025年5月2日

採取状況




工種: 試料採取 検体No.252506-011

測点: 倉庫 床 Pタイル

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後

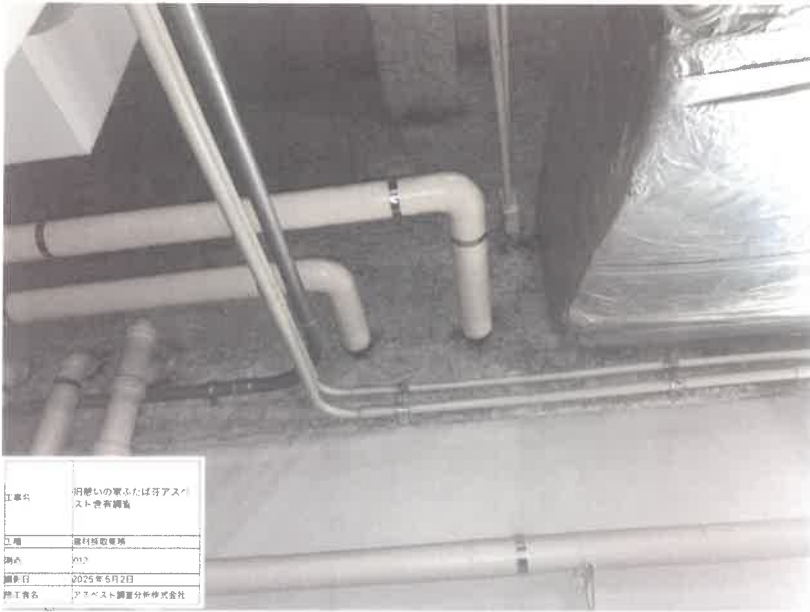

工事名	旧館の暖ふたばアスベスト調査
工種	建材採取等
測点	252
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-012

測点: 空調機械室 壁 吹付材

撮影日: 2025年5月2日

採取前



工事名	旧館の暖ふたばアスベスト調査
工種	建材採取等
測点	252
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-012

測点: 空調機械室 壁 吹付材

撮影日: 2025年5月2日

採取状況

工種: 試料採取 検体No.252506-012

測点: 空調機械室 壁 吹付材

撮影日: 2025年5月2日

補修後写真欠損

余白



工種: 試料採取 検体No.252506-013

測点: 空調機械室 ダクト パッキン

撮影日: 2025年5月2日

採取前



工種: 試料採取 検体No.252506-013

測点: 空調機械室 ダクト パッキン

撮影日: 2025年5月2日

採取状況



工種: 試料採取 検体No.252506-013


測点: 空調機械室 ダクト パッキン

撮影日: 2025年5月2日


補修後または固化剤噴霧後




工種: 試料採取 検体No.252506-014
 測点: 空調機械室 ダクト たわみ継手
 撮影日: 2025年5月2日
 採取前

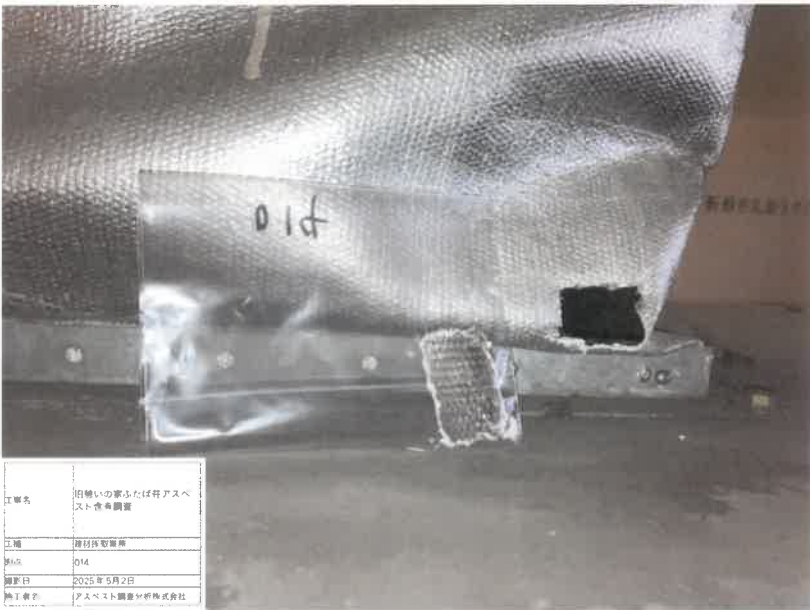

工種: 試料採取 検体No.252506-014
 測点: 空調機械室 ダクト たわみ継手
 撮影日: 2025年5月2日
 採取状況

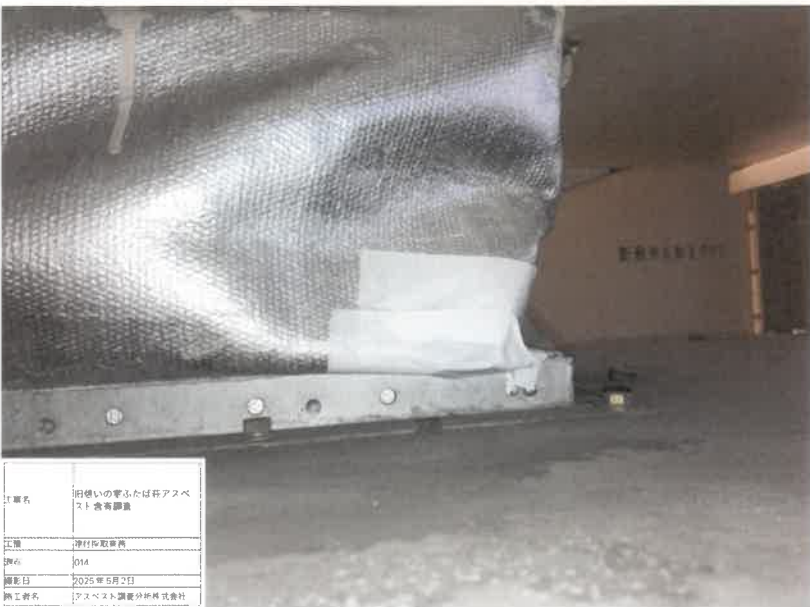

工種: 試料採取 検体No.252506-014
 測点: 空調機械室 ダクト たわみ継手
 撮影日: 2025年5月2日
 補修後または固化剤噴霧後

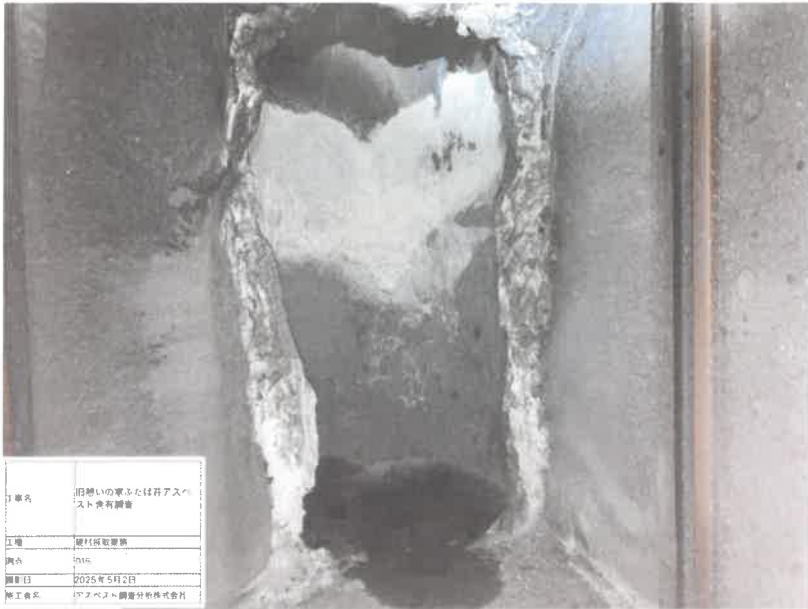


工種：試料採取 検体No.252506-015

測点：ボイラー室 煙突 ハイスタック

撮影日：2025年5月2日

採取前

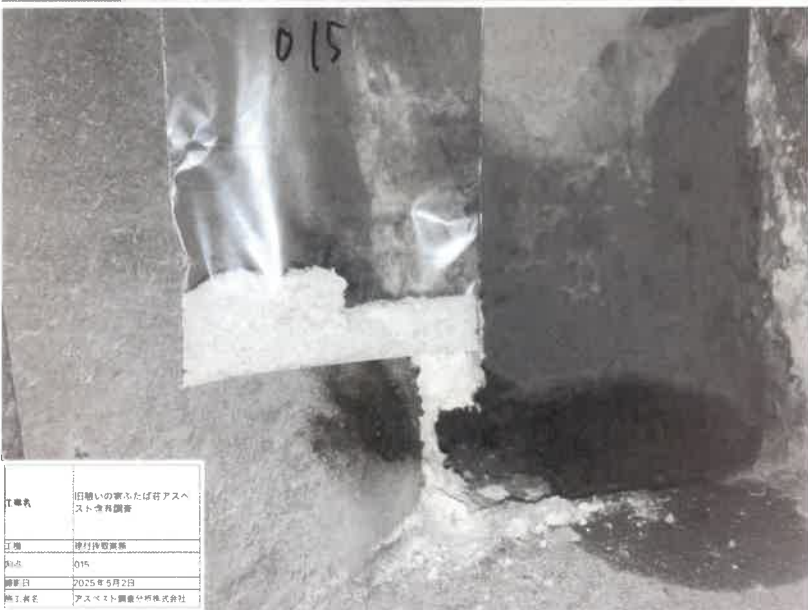

工種：試料採取 検体No.252506-015

測点：ボイラー室 煙突 ハイスタック

撮影日：2025年5月2日

採取状況




工種：試料採取 検体No.252506-015

測点：ボイラー室 煙突 ハイスタック

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後

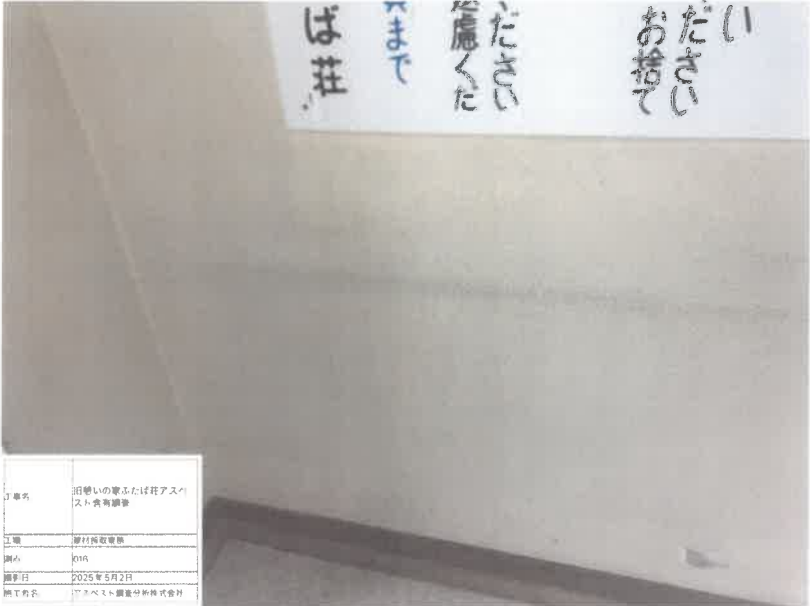


工種: 試料採取 検体No.252506-016

測点: 小浴場 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取前

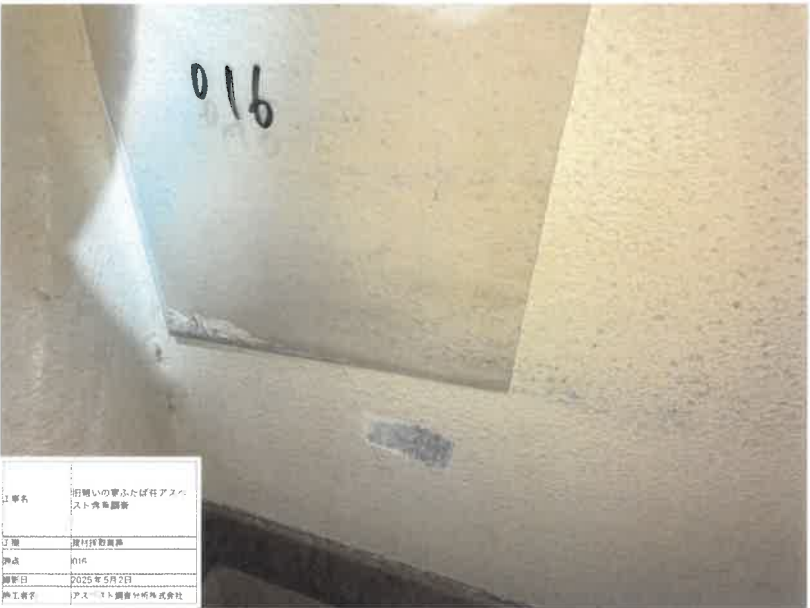

工種: 試料採取 検体No.252506-016

測点: 小浴場 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取状況



工種: 試料採取 検体No.252506-016

測点: 小浴場 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工事名	旧築いの家ふたばアスベスト含有調査
工種	建材採取等調査
測点	017
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-017

測点: 小浴場 床 クッションフロア

撮影日: 2025年5月2日

採取前



工事名	旧築いの家ふたばアスベスト含有調査
工種	建材採取等調査
測点	017
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-017

測点: 小浴場 床 クッションフロア

撮影日: 2025年5月2日

採取状況



工事名	旧築いの家ふたばアスベスト含有調査
工種	建材採取等調査
測点	017
撮影日	2025年5月2日
施工者名	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-017

測点: 小浴場 床 クッションフロア

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後




工種: 試料採取 検体No.252506-018
測点: 大広間 天井 石膏ボード+クロス
撮影日: 2025年5月2日
採取前



工種: 試料採取 検体No.252506-018
測点: 大広間 天井 石膏ボード+クロス
撮影日: 2025年5月2日
採取状況



工種: 試料採取 検体No.252506-018
測点: 大広間 天井 石膏ボード+クロス
撮影日: 2025年5月2日
補修後または固化剤噴霧後

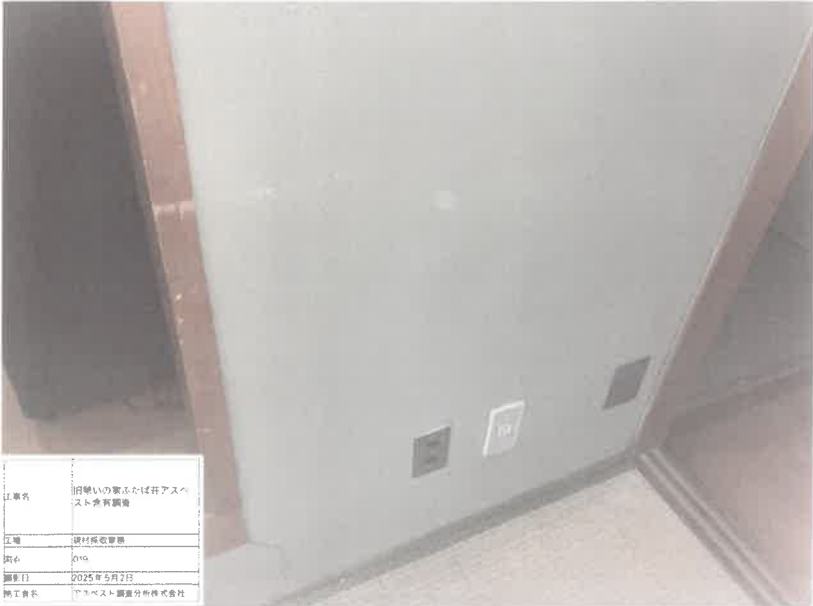


工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	019
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-019

測点: 大広間 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取前

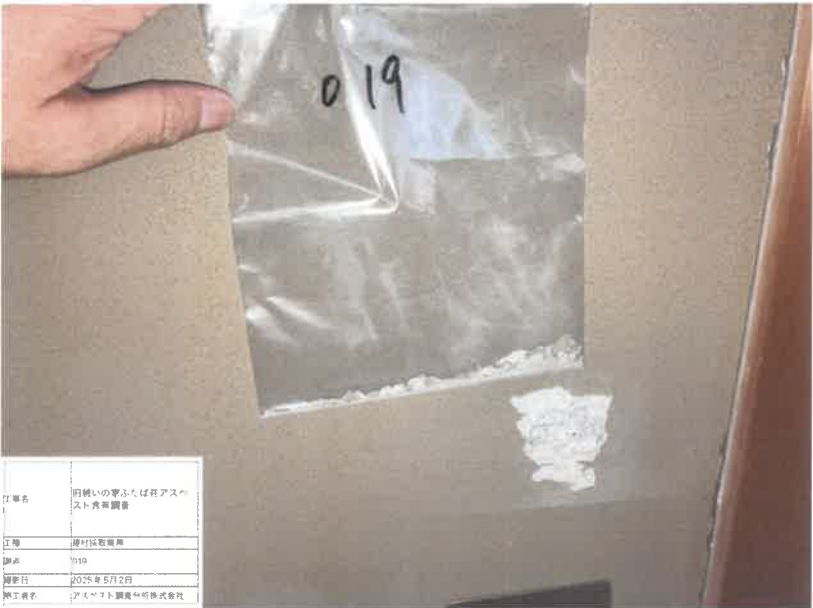

工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	019
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-019

測点: 大広間 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取状況



工事名	旧鉄道の駅ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	019
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種: 試料採取 検体No.252506-019

測点: 大広間 壁 塗材

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後




工事名	旧時代の家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	020
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-020

測点：図書室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

採取前

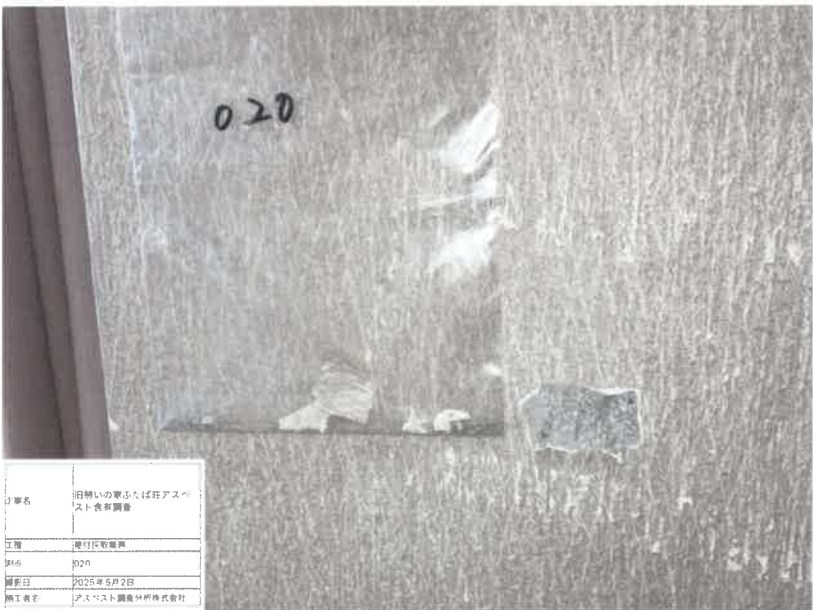


工事名	旧時代の家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	020
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-020

測点：図書室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

採取状況

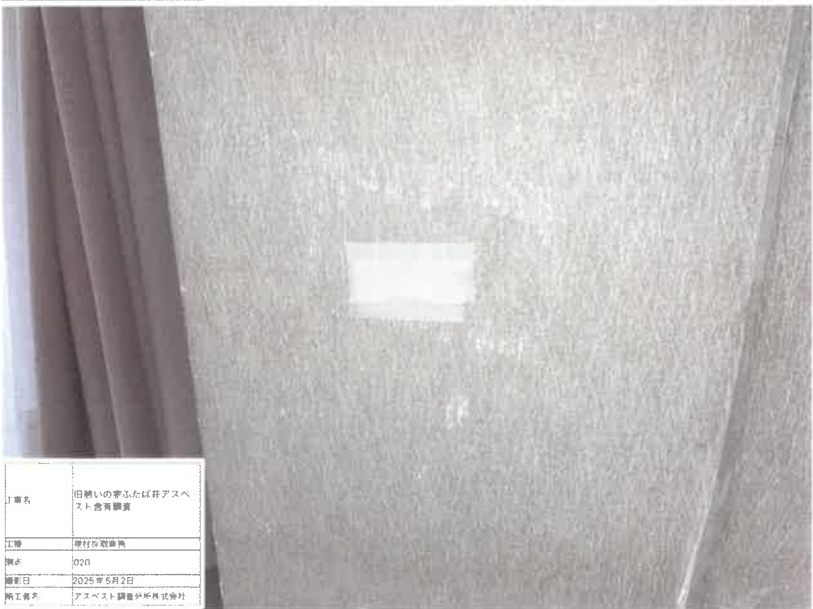

工事名	旧時代の家ふたば荘アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	020
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-020

測点：図書室 壁 クロス

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種：試料採取 検体No.252506-021

測点：外部 外壁 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取前




工種：試料採取 検体No.252506-021

測点：外部 外壁 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取状況

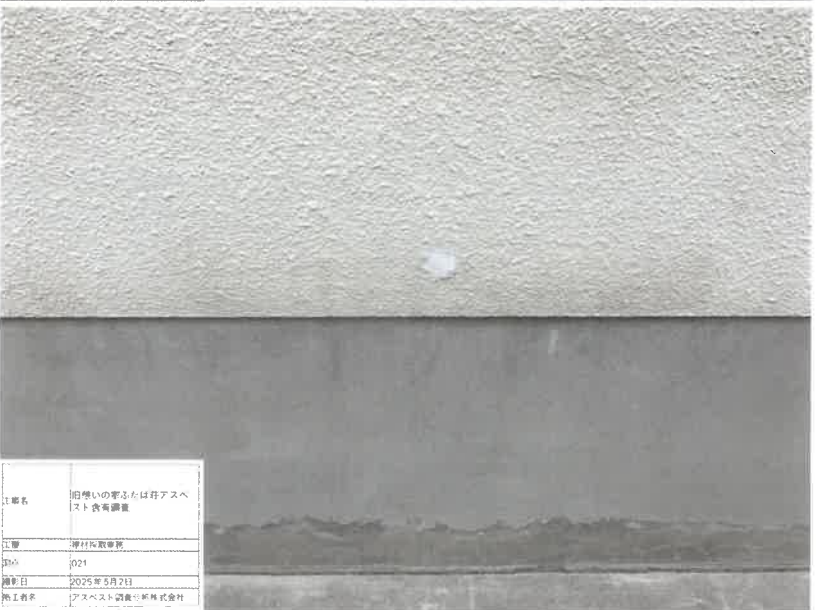

工種：試料採取 検体No.252506-021

測点：外部 外壁 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種: 試料採取 検体No.252506-022

測点: 外部 軒先 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取前

工種: 試料採取 検体No.252506-022

測点: 外部 軒先 塗材

撮影日: 2025年5月2日

採取状況写真欠損

余白



工種: 試料採取 検体No.252506-022

測点: 外部 軒先 塗材

撮影日: 2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後





工事名	旧時代の家屋の解体アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	024
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-024

測点：外部 擁壁(南) 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取前




工事名	旧時代の家屋の解体アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	024
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-024

測点：外部 擁壁(南) 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取状況

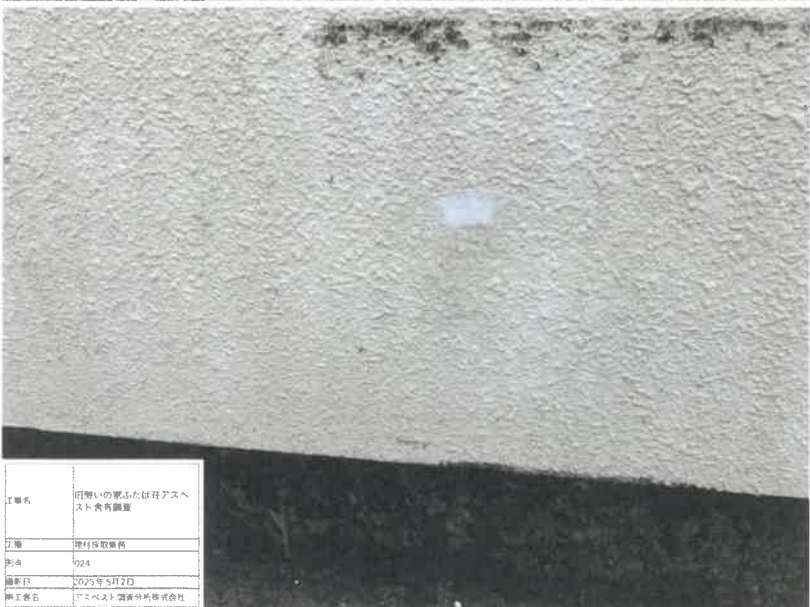

工事名	旧時代の家屋の解体アスベスト含有調査
工種	建材採取調査
測点	024
撮影日	2025年5月2日
施工者	アスベスト調査分析株式会社

工種：試料採取 検体No.252506-024

測点：外部 擁壁(南) 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後



工種：試料採取 検体No.252506-025
測点：外部 屋根 アスファルトシングル
撮影日：2025年5月2日
採取前



工種：試料採取 検体No.252506-025
測点：外部 屋根 アスファルトシングル
撮影日：2025年5月2日
採取状況



工種：試料採取 検体No.252506-025
測点：外部 屋根 アスファルトシングル
撮影日：2025年5月2日
補修後または固化剤噴霧後



工種：試料採取 検体No.252506-026

測点：外部 スロープ 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取前




工種：試料採取 検体No.252506-026

測点：外部 スロープ 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

採取状況

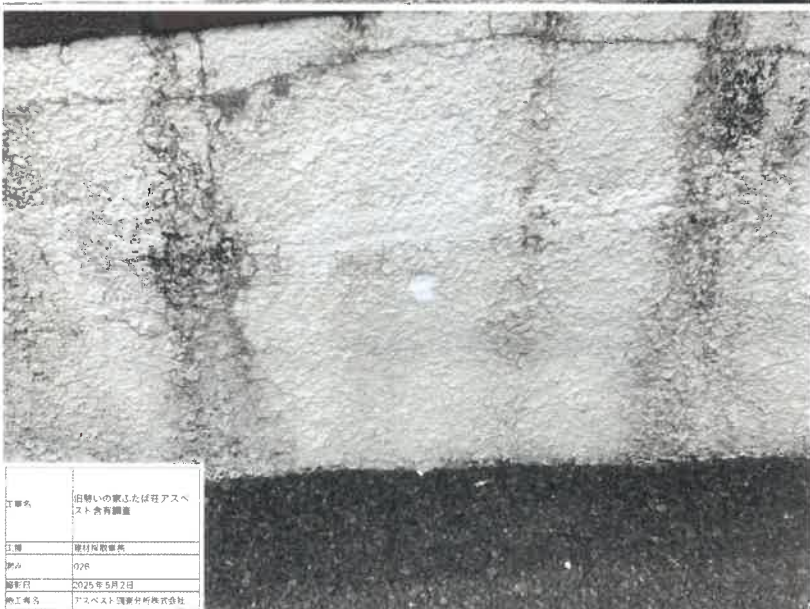

工種：試料採取 検体No.252506-026

測点：外部 スロープ 吹付タイル

撮影日：2025年5月2日

補修後または固化剤噴霧後

3

石綿分析結果報告書

発行日 2025年5月16日

注文No. ARAC-0617

報告書No. 252506

石綿分析結果報告書



アスベスト調査分析株式会社

〒480-1118 愛知県長久手市梅道2005番地

TEL:0561-78-6507 / FAX:0561-76-6508

計量証明事業登録 愛知県 濃度 第927号

北名古屋市長 様

貴社より委託を受けた石綿(アスベスト)分析の結果を下記の通り報告します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

件 名	旧憩いの家ふたば荘アスベスト含有調査
-----	--------------------

試料採取日	2025年5月2日	試料受付日	2025年5月2日
分析の方法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
分析実施日	2025年5月2日	～	2025年5月12日
分析責任者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>		

施設名称	ふたば荘
------	------

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-001	機能回復訓練室 天井	石膏ボード+クロス	有	クリソタイル	0.1-5%	4層目 紙材(薄灰茶) に含有
-002	機能回復訓練室 壁	塗材	無	-	-	-
-003	配膳室 天井	ケイカル板	有	クリソタイル アモサイト	0.1-5% 0.1-5%	5層目 非繊維状材料 (薄茶白)に含有
-004	配膳室 壁	薄塗材	無	-	-	-
-005	配膳室 床	Pタイル	無	-	-	-
-006	事務室 天井	ジプトーン	無	-	-	-
-007	談話室 壁	クロス	無	-	-	-
-008	天井裏	木毛セメント板	無	-	-	-
-009	廊下 壁	塗材	無	-	-	-

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-010	廊下 天井	石膏ボード+クロス	有	クリソタイル	0.1-5%	7層目 紙材(薄茶白) に含有
-011	倉庫 床	Pタイル	有	クリソタイル	0.1-5%	2層目 非繊維状材料 に含有
-012	空調機械室 壁	吹付材	無	-	-	-
-013	空調機械室 ダクト	パッキン	有	クリソタイル	5-50%	本体に含有
-014	空調機械室 ダクト	たわみ継手	有	クリソタイル	50-100%	3層目 繊維状材料 に含有
-015	ボイラー室 煙突	ハイスタック	有	アモサイト	0.1-5%	本体に含有
-016	小浴場 壁	塗材	無	-	-	-
-017	小浴場 床	クッションフロア	無	-	-	-
-018	大広間 天井	石膏ボード+クロス	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 紙材(薄茶白) に含有
-019	大広間 壁	塗材	無	-	-	-
-020	図書室 壁	クロス	無	-	-	-
-021	外部 外壁	吹付タイル	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料 (濃灰)に含有
-022	外部 軒先	塗材	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料 (濃灰)に含有
-023	外部 擁壁(北)	吹付タイル	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料 (濃灰)に含有
-024	外部 擁壁(南)	吹付タイル	無	-	-	-
-025	外部 屋根	アスファルトシングル	無	-	-	-
-026	外部 スロープ	吹付タイル	無	-	-	-

【試料採取履歴】

試料名称	石膏ボード+クロス	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	機能回復訓練室 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明、乳白	3	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	紙材	薄灰茶	2	クリンタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
5	接着剤	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6	紙材	茶白、灰茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7	非繊維状材料	白	81	-	-	無
				-	-	
				-	-	
8	紙材	灰茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実体顕微鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏光顕微鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実施の有無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度[°C]	25
------------	----



【定性分析の結果】

石綿の有無	有
石綿の種類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	4層目紙材(薄灰茶)に含有

【試料写真】(断面写真の場合:上面が表層部分)

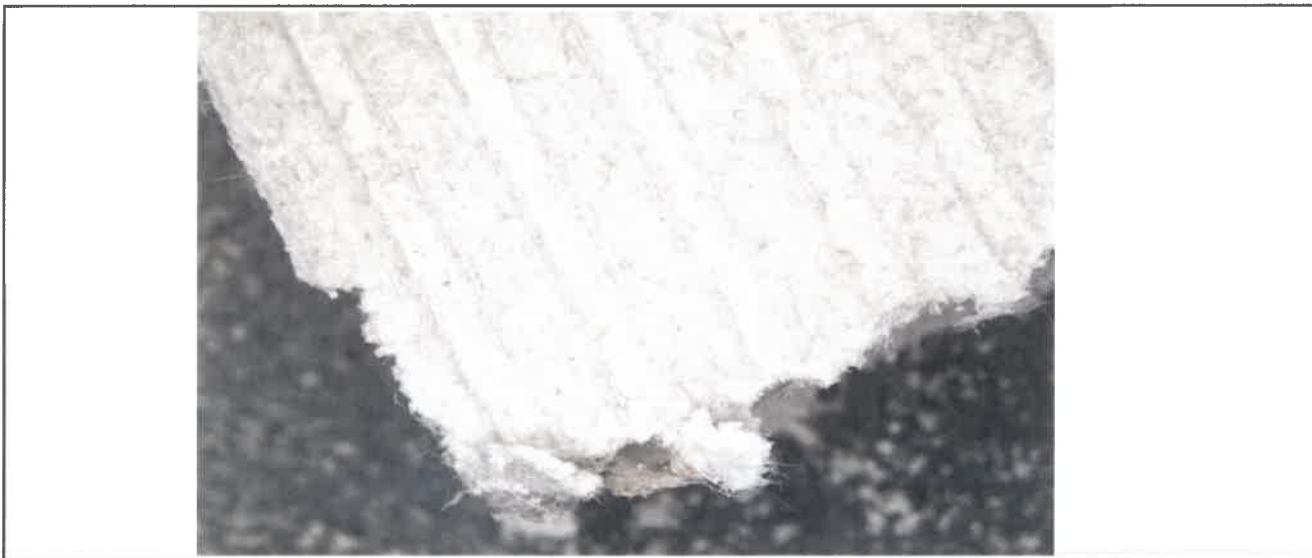

【偏光顕微鏡写真】

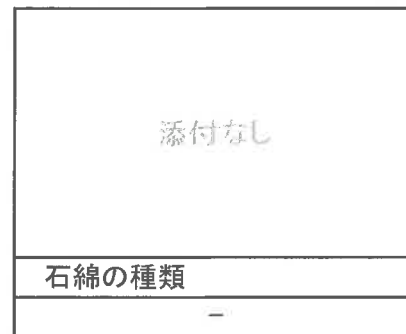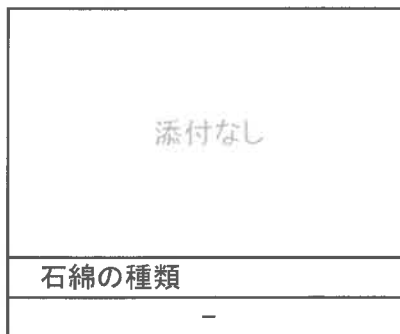

【試料採取履歴】

試料名称	塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	機能回復訓練室 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	薄茶白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	薄灰白	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰	54	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

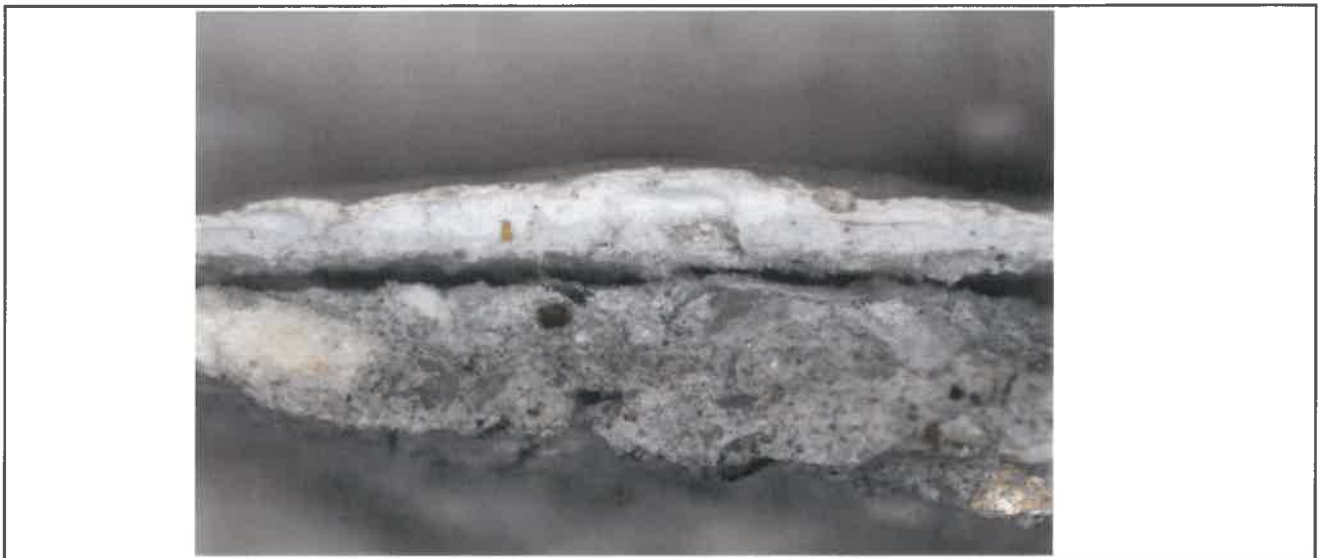

【偏光顕微鏡写真】

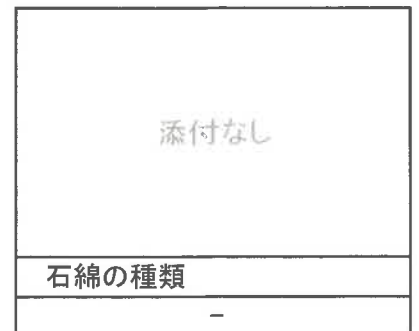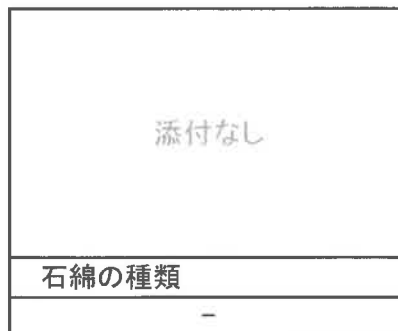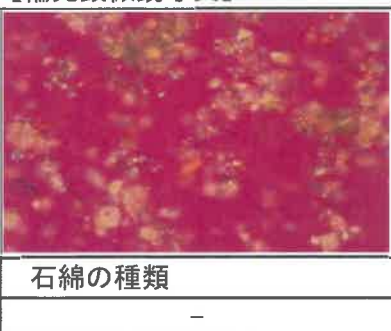

【試料採取履歴】

試料名称	ケイカル板	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	薄茶	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	塗材	白	3	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	茶白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	非繊維状材料	薄茶白	92	クリソタイル	0.1-5	有
				アモサイト	0.1-5	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル, アモサイト
推定質量分率	0.1-5% (クリソタイル), 0.1-5% (アモサイト)
石綿以外の繊維	-
コメント	5層目非繊維状材料(薄茶白)に含有

【試料写真】（断面写真の場合: 上面が表層部分）

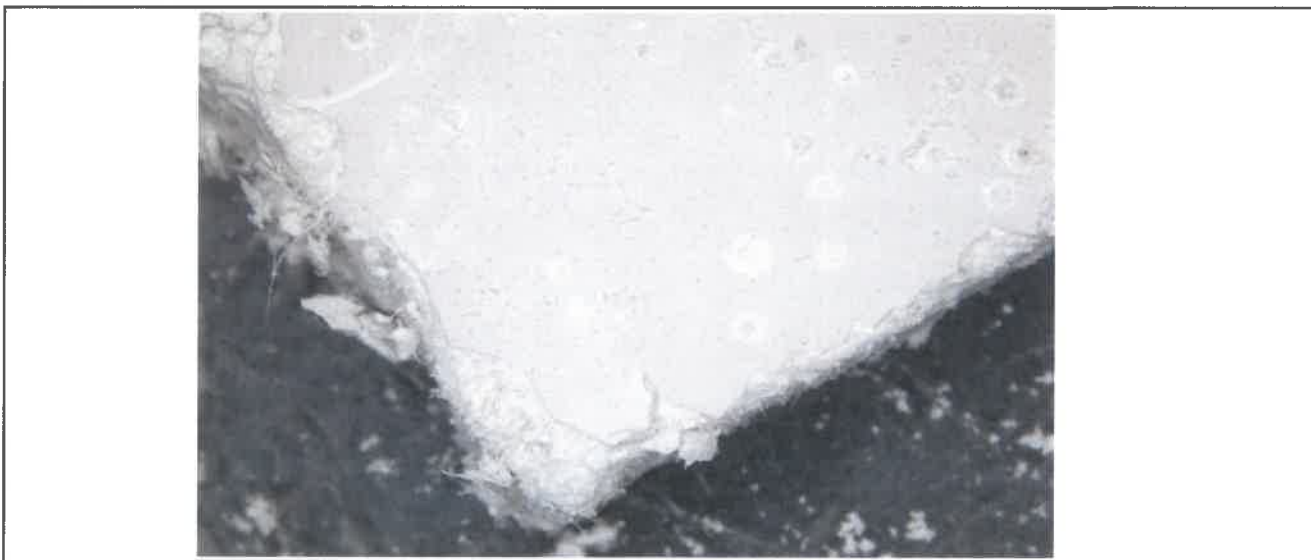

【偏光顕微鏡写真】

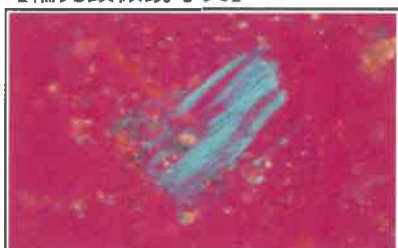

石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
アモサイト



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	薄塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	茶白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	薄茶	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	92	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

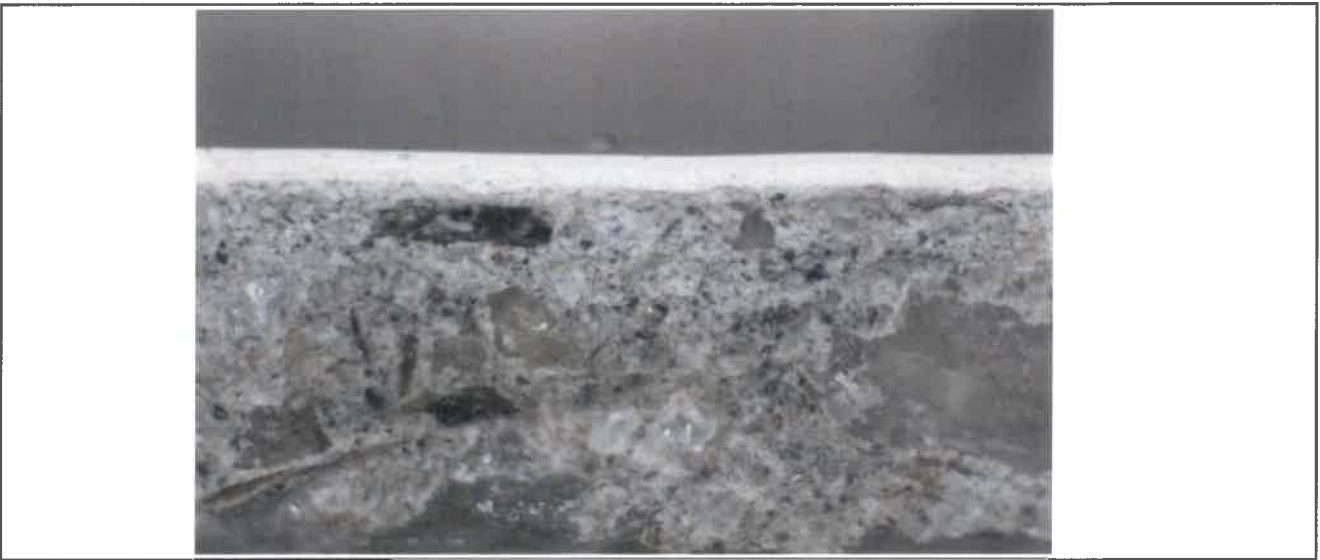

【偏光顕微鏡写真】

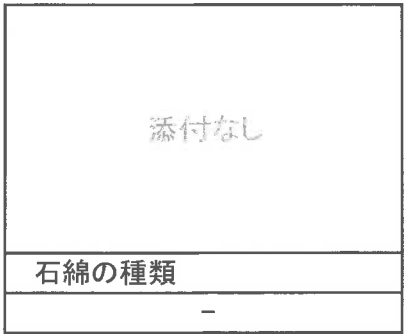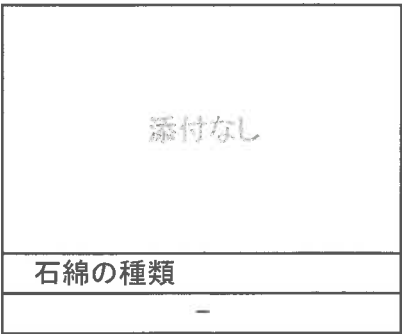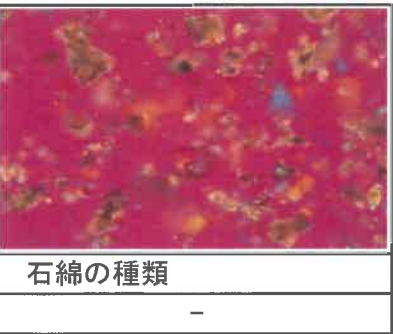

【試料採取履歴】

試料名称	Pタイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	薄茶	88	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	黄半透明	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

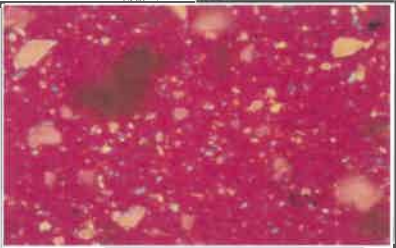

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	ジプトーン	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	事務室 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	薄灰白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	白	86	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

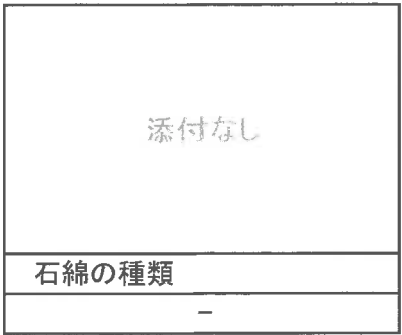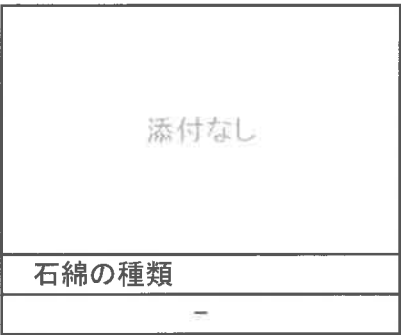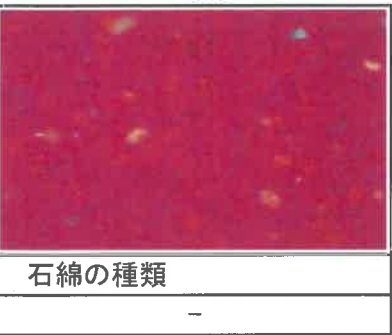

【試料採取履歴】

試料名称	クロス	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	談話室 壁	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合 (%)	石綿の種類	推定質量分率 (%)	石綿の有無
1	表層	乳白	45	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	白	30	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	薄灰白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰白	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

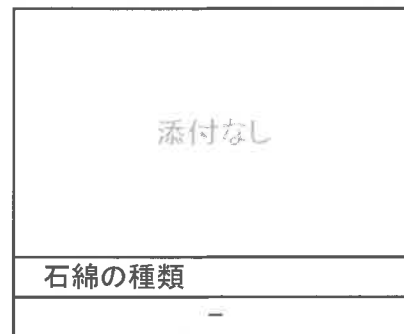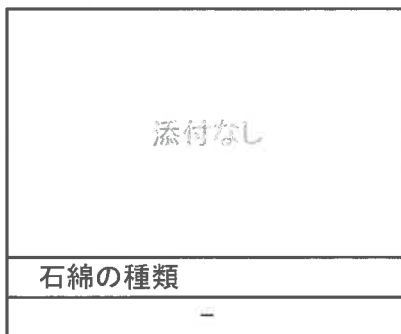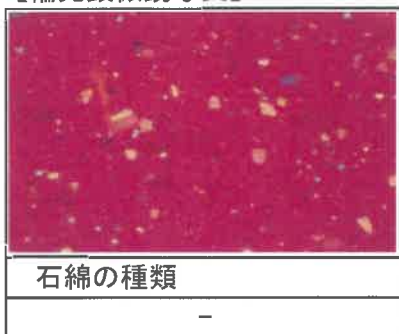

【試料採取履歴】

試料名称	木毛セメント板	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	天井裏	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	薄灰、茶	100	- - -	- - -	無
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実体顕微鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏光顕微鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実施の有無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石綿の有無	無
石綿の種類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

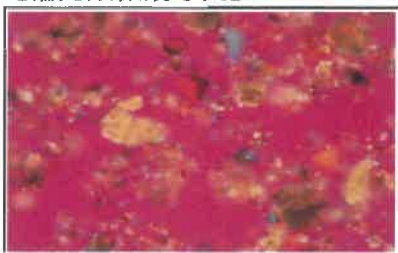

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	廊下 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	茶白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	74	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	薄灰白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

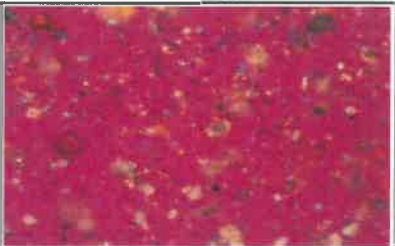

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	石膏ボード+クロス	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	廊下 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明、白	3	-	-	無
2	紙材	乳白	2	-	-	無
3	紙材	茶白、灰茶	5	-	-	無
4	非繊維状材料	白	35	-	-	無
5	紙材	灰茶	5	-	-	無
6	非繊維状材料	薄茶	3	-	-	無
7	紙材	薄茶白	2	クリンタイル	0.1-5	有
8	紙材	茶白、茶	5	-	-	無
9	非繊維状材料	白	35	-	-	無
10	紙材	茶	5	-	-	無
11						
12						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	7層目紙材(薄茶白)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

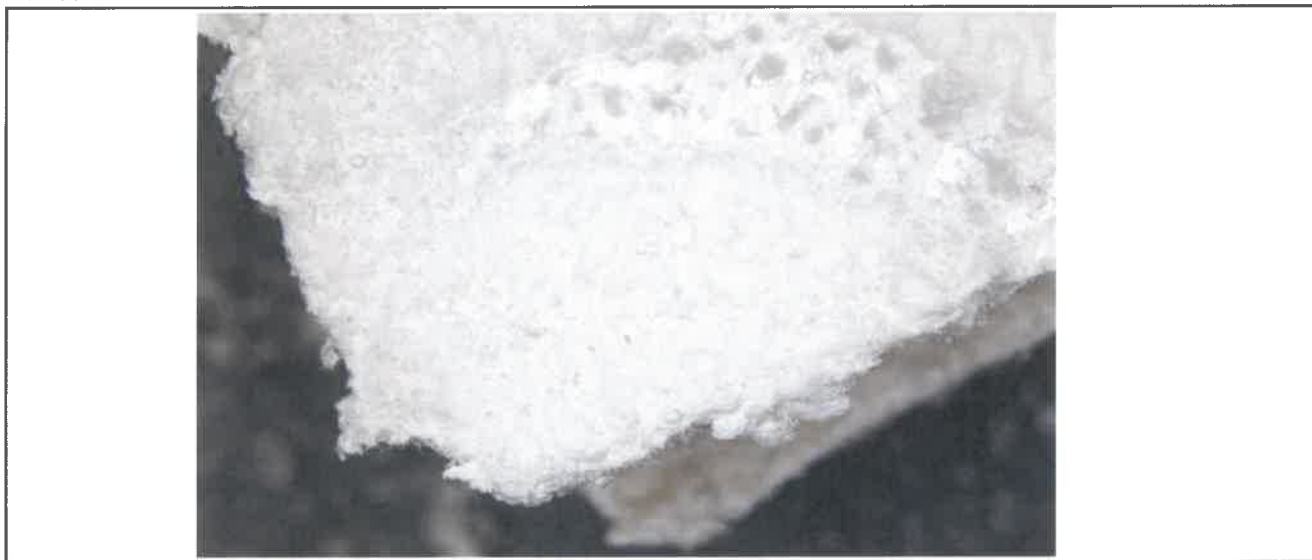

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	Pタイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	倉庫 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	薄茶、濃茶	89	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	黄半透明	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実体顕微鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏光顕微鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実施の有無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石綿の有無	有
石綿の種類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	2層目非繊維状材料に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

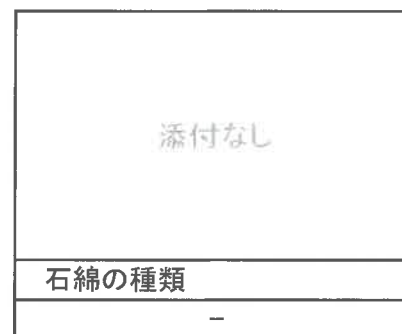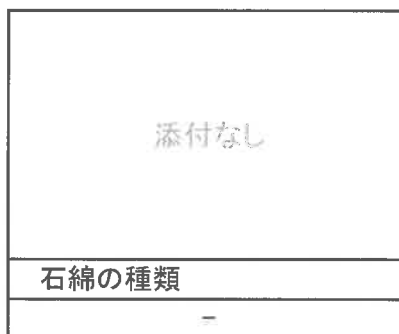

【試料採取履歴】

試料名称	吹付材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	空調機械室 壁	
試料の概要	形状又は材質	綿状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	薄灰	100	- - -	- - -	無
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】

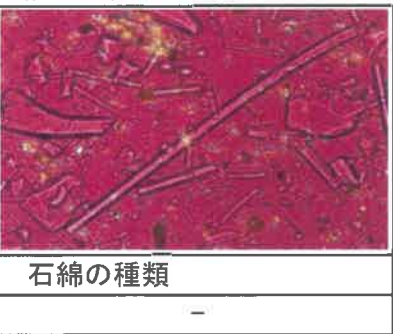

石綿の種類
-

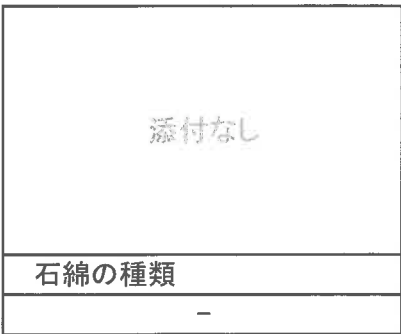

石綿の種類
-

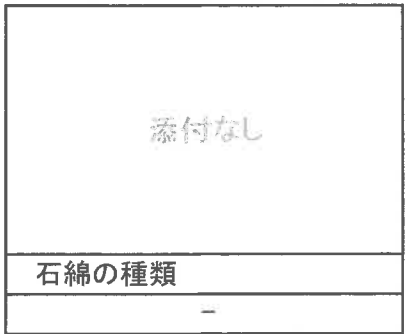

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	パッキン	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	空調機械室 ダクト	
試料の概要	形状又は材質	綿状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	白	100	クリソタイル	5-50	有
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	5-50%
石綿以外の繊維	-
コメント	本体に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	たわみ継手	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	空調機械室 ダクト	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	銀	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	接着剤	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	繊維状材料	白	94	クリソタイル	50-100	有
				-	-	
				-	-	
4	接着剤	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	非繊維状材料	銀	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	50-100%
石綿以外の繊維	-
コメント	3層目繊維状材料に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

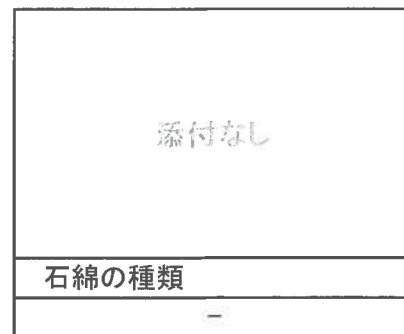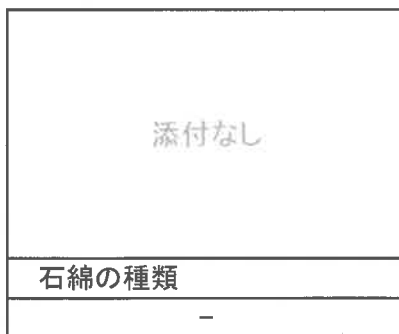

【試料採取履歴】

試料名称	ハイスタック	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	ボイラー室 煙突	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	白	100	アモサイト	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	アモサイト
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	本体に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）

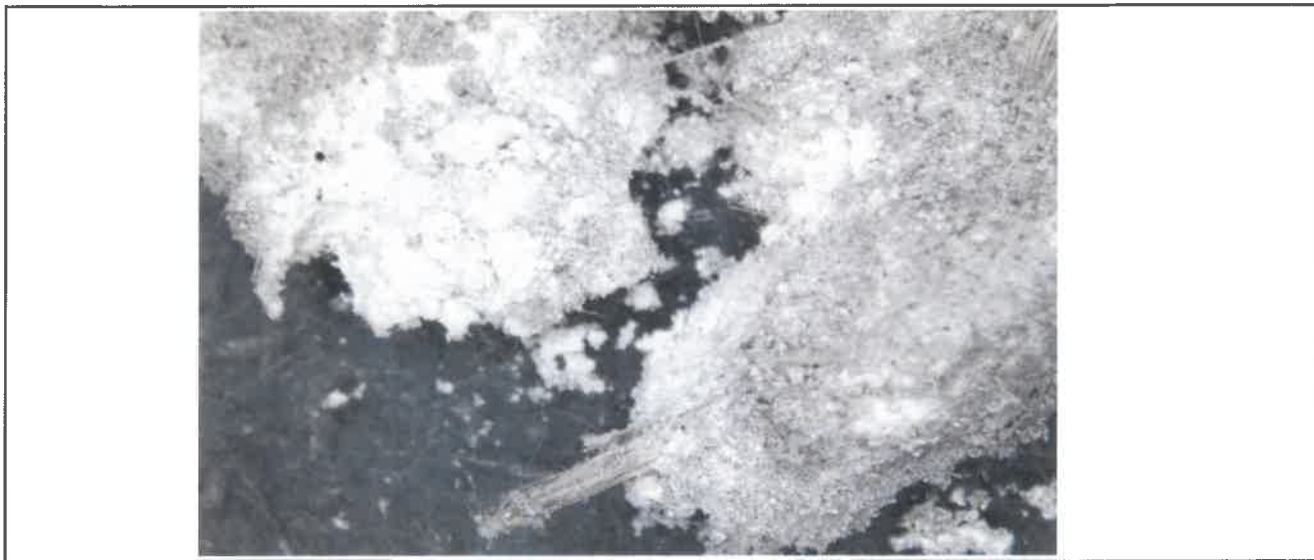

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
アモサイト



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	小浴場 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	薄黄	44	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	塗材	透明	1	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	薄灰白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	塗材	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6	セメント系材料	灰白	35	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）

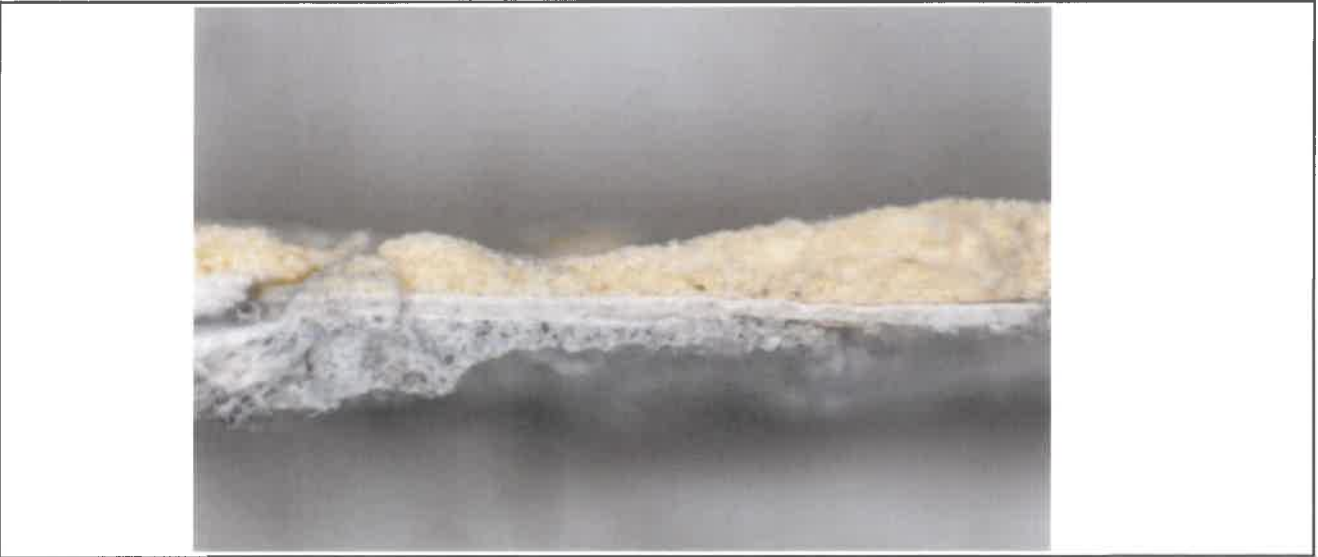

【偏光顕微鏡写真】

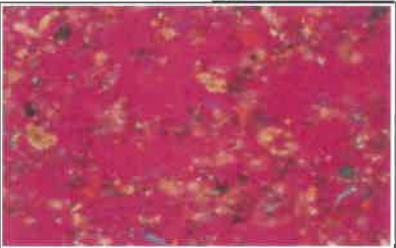

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	クッションフロア	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	小浴場 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	乳白	75	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	接着剤	黄半透明	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

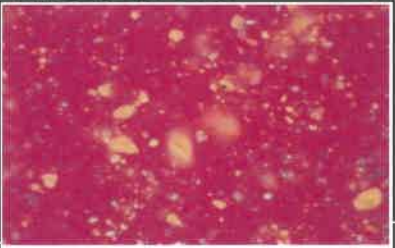

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	石膏ボード+クロス	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	大広間 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	紙材	薄茶白	2	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	紙材	茶白、灰茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	非繊維状材料	白	81	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6	紙材	灰茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	3層目紙材(薄茶白)に含有


【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

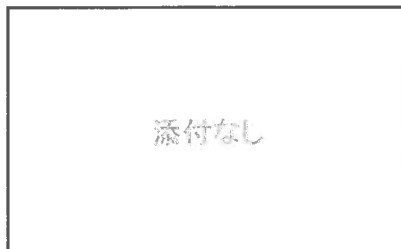

石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	大広間 壁	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	茶白	10	-	-	無
2	セメント系材料	灰白	90	-	-	無
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】

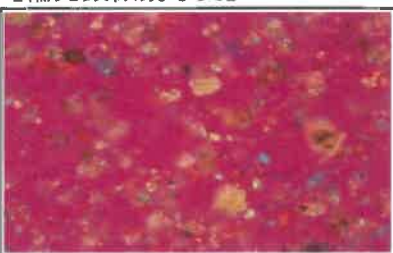

石綿の種類
-

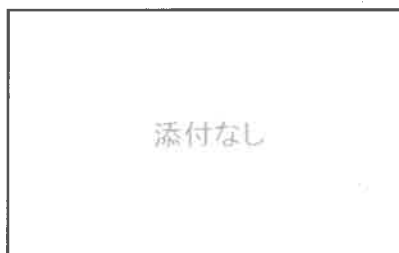

石綿の種類
-

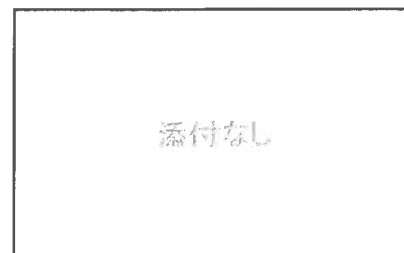

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	クロス	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	図書室 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明、乳白	70	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	薄灰白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰白	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

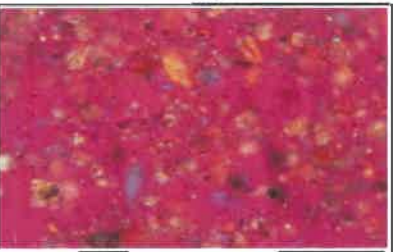

石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 外壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	35	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	濃灰	15	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰白	30	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	3層目セメント系材料(濃灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

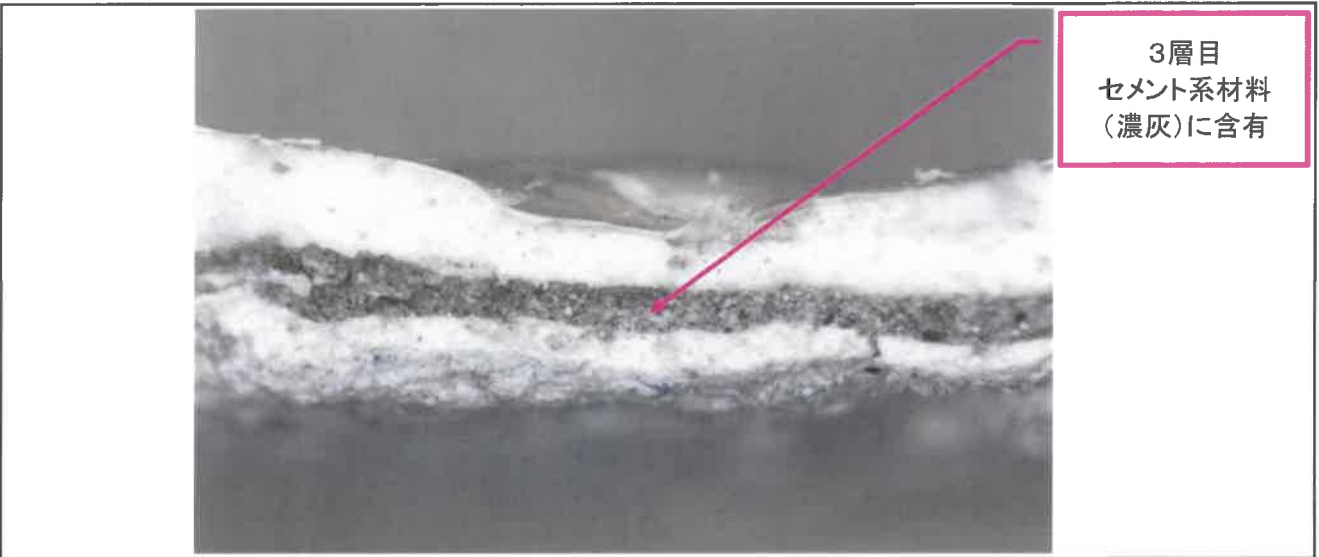

【偏光顕微鏡写真】

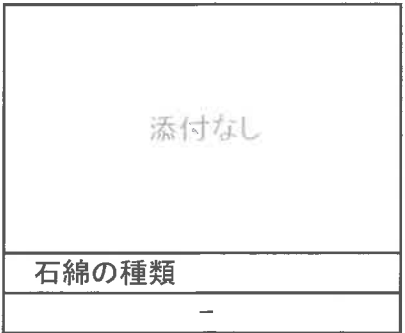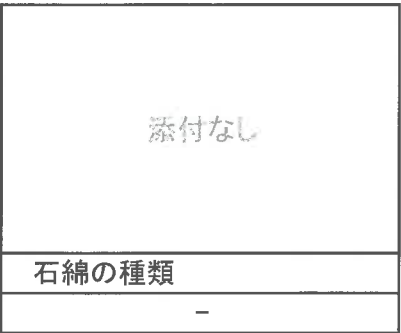

【試料採取履歴】

試料名称	塗材	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 軒先	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	濃灰	20	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰	58	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	3層目セメント系材料(濃灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）

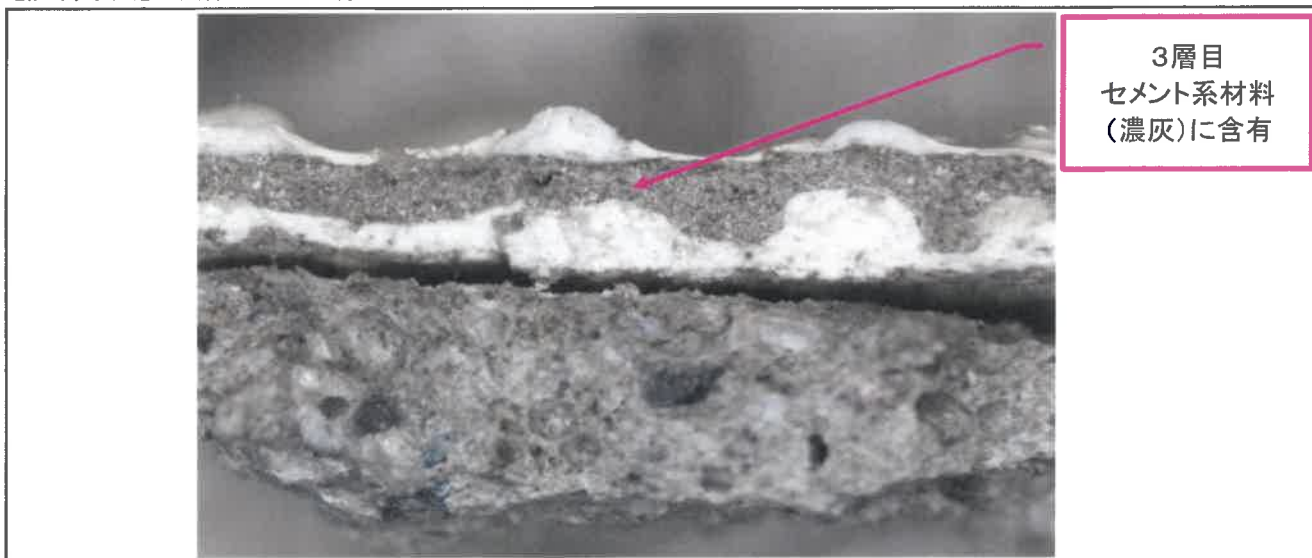

【偏光顕微鏡写真】

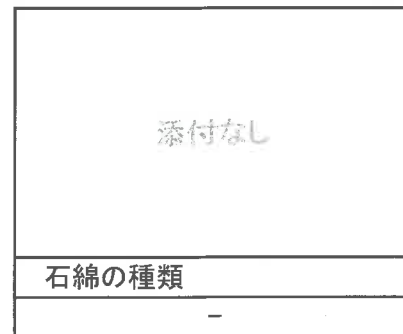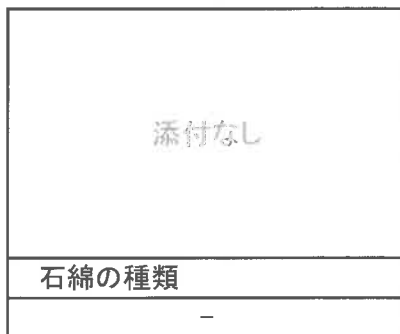

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 擁壁(北)	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	60	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	濃灰	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰茶	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コメント	3層目セメント系材料(濃灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

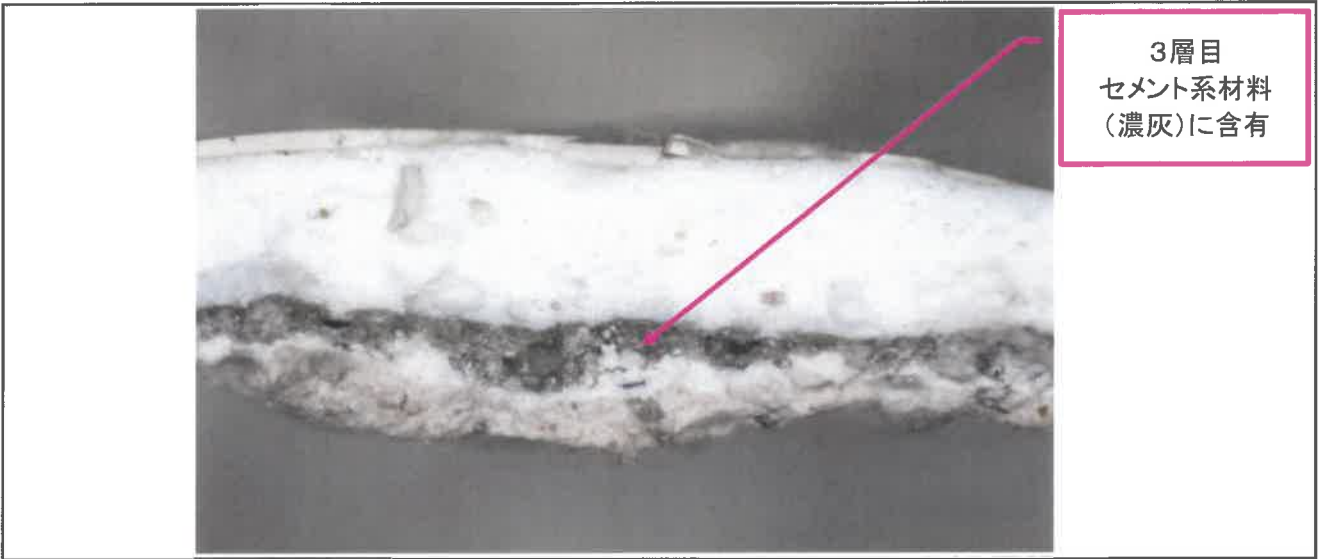

【偏光顕微鏡写真】

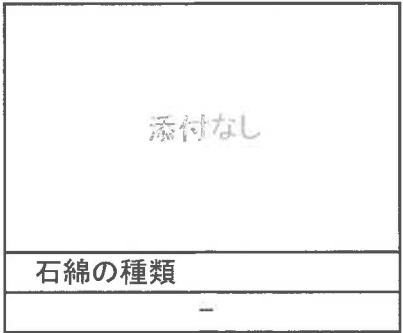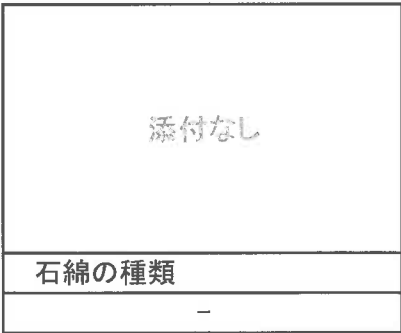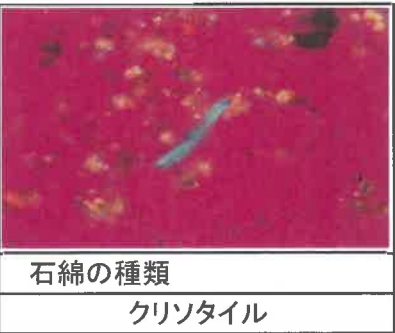

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 擁壁(南)	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	45	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	薄灰白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	30	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）

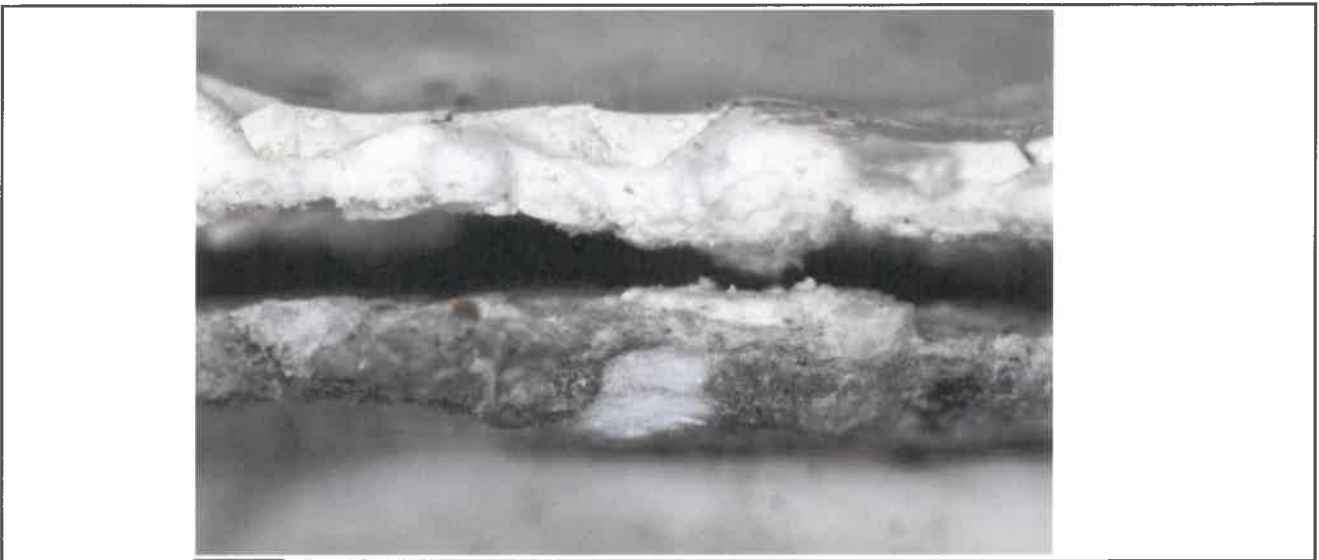

【偏光顕微鏡写真】

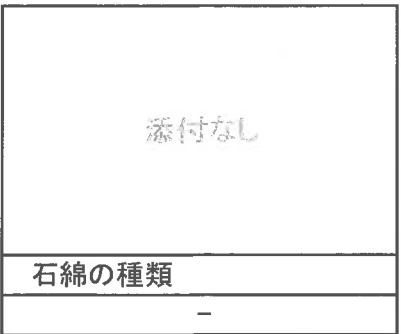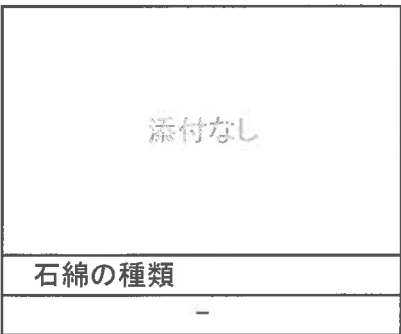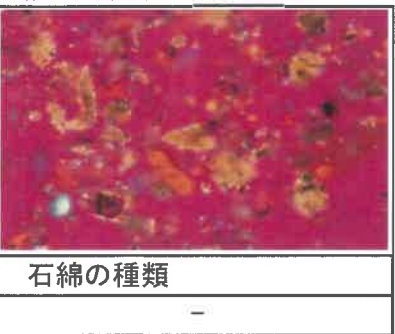

【試料採取履歴】

試料名称	アスファルトシングル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 屋根	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	黒	100	- - -	- - -	無
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度[℃]	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】

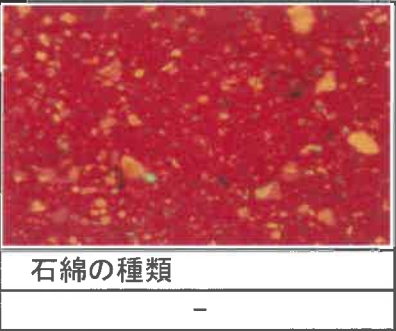

石綿の種類
-

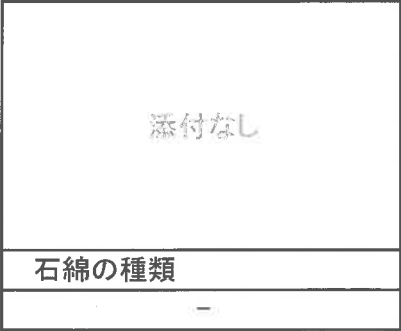

石綿の種類
-

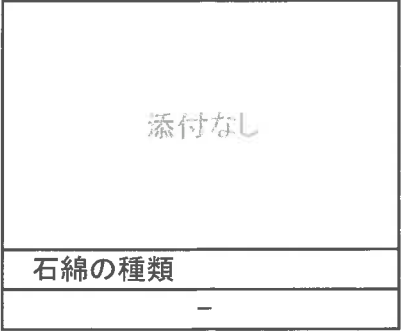

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル	
試料採取日	2025年5月2日	
試料採取場所の所在地	愛知県北名古屋市二子双葉3番地	
建築物の施工年等	-	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	ふたば荘
	用途	社会福祉施設
建物などの採取場所及び採取部位	外部 スロープ	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 杉野
採取箇所選定者の所属と氏名		北名古屋市

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	小林 一也 <<日測協 (JIS A1481-1 認定No.2409合0155 号)>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	薄灰白	30	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰	43	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コメント	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-